


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
96.	431	Sándor utca 13.	Parasztház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető, palafedéssel	Eredeti három és hatosztatú ablakok	Faragott terméskő meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
A főépülettel folytatásában, alacsonyabb épület, nyeregtető palafedéssel.	Nincs adat	Kőlábazatú fémkerítés, kőoszlopokkal. A nagykapu helyett ideiglenesen raklapokat helyeztek el.	Nyitott kerekeskút, kőkávás. A kút rossz állapotban van.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű parasztház, eredeti három és hatosztatú ablakokkal. Az utcai homlokzata vakolatlan, ablakok körül kiemelt keretelés. Az ablakok felett kőből kifaragott női fej látható. Az utcai ablakok négyosztatúak, pálcarácsosak.	Műszaki állapota rossz. A tető rogyadozik, a széldezska hiányzik, a kémény állékony-sága kétséges. A lábazat erősen vizesedik, a homlokzaton nagy kiterjedésű vakolathibák láthatók. A melléképület igen rossz állapotban van: meg kell vizsgálni a statikai állapotát. A lábazata vizesedik, a tetőszerkezete előregedett, az ajtó korhadt.	A felvétel ideje: 2004. 04. 28. Az udvar rendezetlen. A kerítés borzalmas. Az épületről részletes felmérés készült

Helyszínrajz

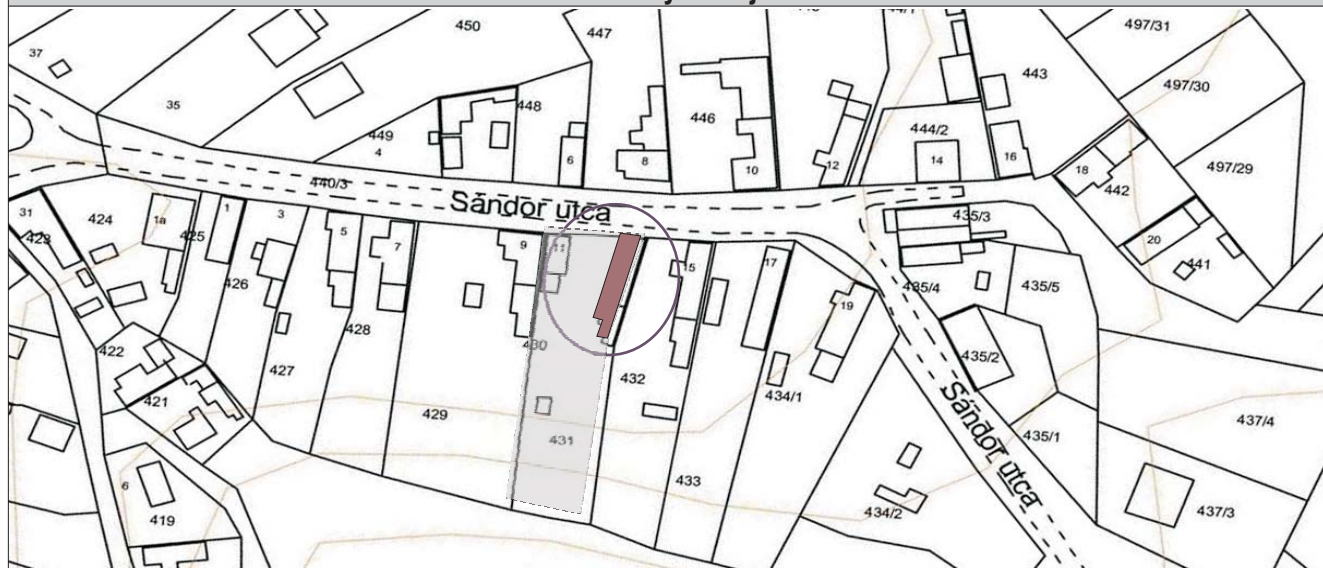

Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezet teljes felújításra szorul.	A lábazat vizesedését meg kell akadályozni, a vakolat-hibákat helyre kell állítani.	A nyílászárók felújítandók.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
A melléképület állékonyságát biztosítani kell, a nyílászárókat helyre kell állítani.		A két kőoszlop megőrzendő, a kerítés helyreállítandó.	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon.			
Egyéb javaslatok			
Fotók			
